

國立中山大學 機電系 維修紀錄單

日期	2024/12/18	設備	CNC 線切割機	人員	徠通：呂威毅先生 中山機電：張桓
維修目的	12/16 蘇同學發現送線不順，線於下眼膜卡住，但檢查下眼膜正常，聯繫徠通公司，依指示檢查，發現(後收線輪)不作動。				
維修過程	<p>1. 後收線輪不動作：</p>  <p>2. 徠通工程師打開電箱，檢查電路，排除電路板故障問題，確認為保險絲開關跳脫。 機器右側電箱： <u>復歸保險絲開關(紅色標記為正常，綠色為跳脫)後恢復正常</u></p>   <p>3. 建議眼膜要清潔(用稀釋的草酸及牙刷清潔)，避免卡線。</p>				
測試結果	正常				
註記					

保存年限：永久