

國立中山大學機電系維修紀錄單

日期	2026/08/06	設備	雷射切割	人員	張桓、董欣晟 陳柏升(空壓機原廠)
----	------------	----	------	----	----------------------

1. 空壓機告警停機(過熱)




可能油(不足或乳化)或風扇失效造成溫度過高問題。

2. 檢查油(油量及品質)

現象敘述

左圖：開機前(油高度於低限、且有輕微乳化)

右圖：開機運轉 10 分鐘後(幾乎已抽乾)

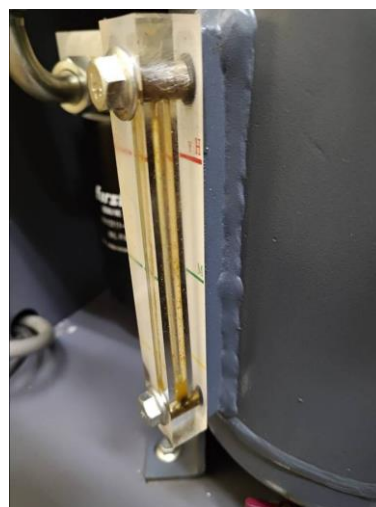

因為本機使用期間較短，會有水氣凝結造成油品乳化問題。

2. 檢查風扇：風由上方吹出，正常。

1. 請原廠派員檢修

處理過程

單據備註：機型:ES08A-16B SN:ES008160785 空壓機維修報價

序	貨品編號	品名	數量	單位	單價	小計	附註
1	71112111-4810 O-H	油過濾器	1	只	1,200	1,200	
2	110K46-00001P A	全合成冷卻油	1	桶	6,500	6,500	
3	A01	維修更換及油槽清洗工程	1	式	6,000	6,000	

	2. 完成機油更換、濾心更換 
後續處理	
註記	Exten-Air Enterprise Co., Ltd. / 宏勻企業有限公司 高雄市岡山區灣裡里育才路 52-1 號 TEL : 07-6233919 FAX : 07-6233912 E-mail : e216ks@ms32.hinet.net E-mail : tc-chiu@exten-air.com.tw AIR COMPRESSOR 專業空氣壓縮機系統 銷售 服務 規劃

保存年限：永久